

Таблиця 1

№ з/п	Опис недоліків (дефектів, пошкоджень) (необхідне підкреслити або доповнити)	Посилання на фото
1	2	3
1. Будинок		
1.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, перегородки		
1.1.1	Поодинокі тріщини які стабілізувалися, в цегляній кладці зовнішніх та внутрішніх стін	рис. В.1...В.6, Додаток В
1.2. Переkritтя, сходові марші		
1.2.1	Приміщення №80, відшарування захисного шару бетону косоуру сходового маршу с оголенням кородуючої робочої арматури. Приміщення №81, відшарування захисного шару бетону з/б плити переkritтя с оголенням кородуючої робочої арматури сітки (пластова корозія зі зменшенням $\varnothing > 50\%$). Приміщення підвалу №83, не проектні отвори, відшарування захисного шару бетону з/б плити переkritтя с оголенням кородуючої робочої арматури, вісі «17/А-Б».	рис. В.8, Додаток В рис. В.9, Додаток В рис. В.10, Додаток В

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ)

Відновити захисний шар бетону косоуру сходового маршу попередньо очистити від продуктів корозії та обробивши арматуру перетворювачем іржі, вісі «В/16-17».

Розробити проект підсилення плити переkritтя розташованої у приміщенні підвалу поз.81, вісі «16-17/Б-В».

Закрити не проектні отвори, відновити захисний шар бетону плити переkritтя підвалу у приміщенні №83, попередньо очистити від продуктів корозії та обробивши арматуру перетворювачем іржі, вісі «17/А-Б».

Провести ревізію всіх водонесучих комунікацій.

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ

Для більш повної характеристики об'єкта додаються:

1. Викопіювання з технічного паспорта комунального закладу Пігородненський навчально-виховний комплекс №1 по вул. Леніна,1, виданого 14.12.2105р. ФОП, інженер з інвентаризації нерухомого майна Соломоненко О.Ю. (Додаток А).

2. Обмірвальні плани підвалу та I поверху (Додаток Б).

3. Фотографії фасадів, місця виявлення недоліків (дефектів, пошкоджень). (Додаток В).

4. Копія сертифікату виконавця (Додаток Г).