

- Наличие большого количества слоев краски из-за давнего срока эксплуатации окон изменяет габариты рам, что не позволяет открывать и закрывать створки;
- Невозможность покраски деревянных переплетов первого этажа из-за установленных решеток, так как окна внутрь не открываются (рис.9);
- Из-за разрушения древесины и коррозии металлических элементов крепления (угольников и шурупов) потеряли жесткость стыки соединения рам, что также делает невозможным нормальную эксплуатацию окон.



Рис.1. Рассыхание деревянного каркаса наружных рам окон, образование продольных трещин расслоения древесины.