



Комерційний заклад освіти «Навчально – виховне об'єднання № 113  
«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад – позашкільний  
навчальний заклад» Дніпровської міської ради

вул. Лобачевського, 17А, м. Дніпро, 49045  
тел./факс (0562) 27 – 30 – 03, e-mail: [nvo113@ukr.net](mailto:nvo113@ukr.net), [nvo113@dnepredy.dp.ua](mailto:nvo113@dnepredy.dp.ua)

05.05.2017 р № 139

Директору департаменту гуманітарної  
політики Дніпровської міської ради  
Глядчишину Г.В.

Клопотання

Адміністрація навчального закладу звертається до Вас з проханням прийняти до уваги питання, які потребують вирішення у найближчий час та пов'язані з організацією навчально-виховного процесу і безпечним перебуванням у закладі всіх його учасників. Ці питання являються першочерговими для закладу і вносяться в проект бюджету кожен рік (останні 5-7 років), але у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в країні та недостатнім фінансуванням галузі освіти їх вирішення відкладається на невизначений термін.


Перелік проблемних питань у додатку.

Директор



*Handwritten signature of O.G. Yurchyshina*

О.Г.Юрчишина

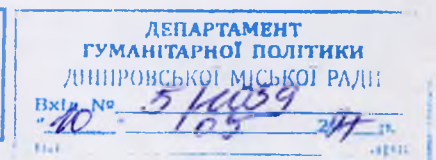

Додаток

до клопотання від 05.05.2017 № 139

<i>Назва підрозділу</i>	<i>Вид робіт</i>	<i>Проблема</i>	<i>Орієнтовний об'єм робіт</i>
ЗНЗ	1. Капітальний ремонт м'якої покрівлі	Ремонт покрівлі у значних об'ємах виконувався у період 2000-2002 роки. М'яка покрівля над основною будівлею в багатьох місцях прийшла в непридатний стан - від часу зруйнувалися закладні дошки, які є основою для кріплення руберойду. Це призводить до підриву покрівельного матеріалу під час штормових поривів вітру та негоди. Крім того, від залізобетонних плит перекриття відшаровується смоляне покриття разом з руберойдом, що стає причиною протікання стелі на III поверсі під час опадів. Проведення даних ремонтних робіт вимагає втручання фахівців-покрівельників. У 2014 році власними силами батьків та працівників закладу було замінено частину м'якої покрівлі, яка знаходилася у непридатному стані.	Площа протікання - 280 м <sup>2</sup> , Загальна площа – 712,35 м <sup>2</sup>
	2. Капітальний ремонт системи водовідведення та фасаду	Відсутність системи водовідведення призвела до того, що навіс над ганком почав руйнуватися - обсіпається бетонна суміш, з якої складається плита. Крім того, внаслідок погіршення гідроізоляційного шару між стінкою напівпідвального приміщення і ґрунту та проникнення у ці щилини ґрунтових вод, на стінах будівлі почав інтенсивно розростатись «грибок», що призводить до руйнації самих стін у приміщеннях роздягалень спортивної зали та вестибюлю.	Площа стін - 62 м <sup>2</sup> Периметр будівлі для системи водовідведення – 1406,6 м

3. Капітальний ремонт зовнішньої мережі холодного водопостачання	Стальні труби прийшли у непридатний стан за давнім строком експлуатації. Частковий ремонт проводився неодноразово, але проблема не вирішена.	d 89 мм - 85 м.п.
4. Капітальний ремонт сараю	Будівля сараю знаходиться в аварійному стані. З 2012 року з'явилися розколини на стелі та стінах будівлі. Вони поступово зростають, почала відходити плита перекриття та є загроза падіння бокової стіни сараю, що призведе до руйнування будівлі. Відповідно до акту спільного обстеження будівлі сараю від 28.04.2012 року представниками відділу освіти та адміністрації, навчальному закладу було рекомендовано звернутися до проектної організації за експертним висновком щодо визначення можливого відновлення або зносу вищезазначеного об'єкту.	Площа стелі - 46,3 м <sup>2</sup> Площа стін - 117,8 м <sup>2</sup> Площа підлоги - 46,3 м <sup>2</sup>
5. Капітальний ремонт підвального приміщення харчоблоку	Внаслідок погіршення гідроізоляційного шару між стінкою напівпідвального приміщення і ґрунту та проникнення у щилини ґрунтових вод, на стінах будівлі почав інтенсивно розростатись «грибок», що призводить до руйнації самих стін у приміщеннях харчоблоку. Приміщення прийшли у непридатний стан.	Площа – 45,3 м <sup>2</sup>
8. Капітальний ремонт актовій (обідньої) зали	Останній ремонт у приміщенні проводився у 2005 році. Пізніше (2012 рік) були замінені вікна та двері запасного виходу.	Площа стелі - 141,2 м <sup>2</sup> Площа стін - 166,0 м <sup>2</sup> Площа підлоги - 141,2 м <sup>2</sup>
9. Капітальний ремонт огорожі, встановлення воріт	Прийшла у непридатний стан за давнім строком експлуатації, в'їзні ворота відсутні, що призводить до небезпеки учасників навчально-виховного процесу через присутність сторонніх осіб на території закладу.	125,6 м.п., ворота - 6 м.п. та 4 м.п.
10. Відновлення асфальтного покриття	Прийшло у непридатний стан за давнім строком експлуатації, створює травмонебезпечні ситуації.	494 м <sup>2</sup>

	11. Відновлення ізоляції на зовнішній теплотрасі	Вирішення питання енергозбереження. Було проведено частковий ремонт дільниць загальною довжиною 55 метрів. Частина надземної мережі (приблизно 25 метрів) проходить над будівлею стороннього користувача – амбулаторії № 10 КЗ ЦПМСД № 9 та знаходиться у задовільному стані. Але більша частина мережі потребує повної заміни утеплювача та ізолюючого матеріалу.	250 м.п.
ДНЗ	1. Капітальний ремонт частини зовнішньої стіни	Після встановлення шатрового даху над будівлею в період 1993-1998 роки роботи по оснащенню системи водовідведення не були проведені. Стіна спального приміщення групи № 6 з північного напрямку не захищена від потоків води, які стікають з даху та площадки аварійного виходу з другого поверху (пожежні сходи). Це призводить до руйнації цегли та міжцегляних швів, що послаблює ступінь навантаження на основні стіни. Під дією вологи цегла почала розкришуватися, виникає загроза руйнування стіни.	Площа робіт 30 м <sup>2</sup>
	2. Капітальний ремонт зовнішньої та внутрішньої каналізаційної системи	Чавунні труби прийшли у непридатний стан за давнім строком експлуатації, почали протікати, в мережі зовнішньої системи наявні перелами труб. Внаслідок цього фекальні маси із зовнішньої мережі періодично виливаються у підвальні приміщення навчального закладу, що може призвести до виникнення отруєнь та гострих кишково-інфекційних захворювань.	Зовнішня мережа: d – 150 мм, довжина - 257,2 м.п., внутрішня мережа: d – 100 мм, довжина - 137 м.п., d – 50 мм, довжина – 57 м.п.
	3. Встановлення системи водовідводу з шатрового даху	Після встановлення шатрового даху над будівлею в період 1993-1998 роки роботи по оснащенню системи водовідведення не були проведені. Дощові води розмивають фундамент, що поступово порушує зовнішню гідроізоляцію і може призвести до руйнації стін будівлі.	Периметр 152,7 м.п.
	4. Капітальний ремонт сараю та сміттєзбірника	Ремонтні роботи проводились частково, тому за давністю часу споруди прийшли у аварійний стан: прогнили лаги на даху, потребує заміни шифер	Площа даху сараю – 48,3 м <sup>2</sup> Площа даху сміттєзбірника – 5,2 м <sup>2</sup>

5. Ремонт цоколя та вимощення	Після встановлення шатрового даху над будівлею в період 1993-1998 роки роботи по оснащенню системи водовідведення не були проведені. Дощові води розмивають фундамент.	Площа цоколя – 91,62 м <sup>2</sup> Площа вимощення – 57,7 м <sup>2</sup>
6. Посилення металевих конструкцій пожежних сходів	Металеві конструкції аварійних виходів з II поверху прийшли у непридатний стан за давнім строком експлуатації, це призводить до небезпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.	Пожежні сходи – довжина 12,5 м.п., кількість – 2 шт.
7. Відновлення асфальтного покриття	Прийшло у непридатний стан за давнім строком експлуатації, створює травмонебезпечні ситуації.	Площа – 852 м <sup>2</sup>
8. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку	У 2015 році були замінені вікна, але приміщення потребують капітального ремонту: виконання штукатурних та малярних робіт, заміни кахлю, повної реконструкції внутрішніх тепло-, електро- та каналізаційної мереж.	Площа стін – 109,5 м <sup>2</sup> Площа підлоги – 49 м <sup>2</sup> Площа стелі – 49 м <sup>2</sup>
9. Капітальний ремонт приміщень пральні	Приміщення потребують капітального ремонту: заміни вікон, виконання штукатурних та малярних робіт, заміни кахлю, повної реконструкції внутрішніх тепло-, електро-, водо- та каналізаційної мереж.	Площа стін – 80,1 м <sup>2</sup> Площа підлоги – 26,7 м <sup>2</sup> Площа стелі – 26,7 м <sup>2</sup>